

定期調査報告書(建築物) (第一面)				
建築基準法第12条第1項の規定による定期調査の結果を報告します。 なお、この報告書に記載の事項は、事実と相違ありません。				
特定行政庁		大阪府知事		様
		令和 4 年 12 月 19 日		
		報告者氏名 (所有者又は管理者)		
		大阪府貝塚市長 酒井 了		
調査者氏名				
1. 所有者	イ. 氏名のフリガナ	オオサカカイヅカシヨウ カイ リョウ		
	ロ. 氏名	大阪府貝塚市長 酒井 了		
	ハ. 郵便番号	597-8585		
	ニ. 住所	大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号		
	ホ. 電話番号	072-423-2151		
2. 管理者	イ. 氏名のフリガナ	カイヅカシヨウカイインカイヨウケンチョウ スズキ シロウ		
	ロ. 氏名	貝塚市教育委員会教育長 鈴木 司郎		
	ハ. 郵便番号	597-8585		
	ニ. 住所	大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号		
	ホ. 電話番号	072-433-7105		
3. 調査者	(代表となる調査者) No. 1			
	イ. 資格	(●)級建築士 ()登録 第 号 特定建築物調査員 第 号		
	ロ. 氏名のフリガナ			
	ハ. 氏名			
	ニ. 勤務先	(●)級建築士事務所 ()知事登録 第 号		
	ホ. 郵便番号			
	ヘ. 所在地			
	ト. 電話番号			
	(その他調査者) ☐ 有 (第一面別紙) ☒ 無			
	4. 報告対象 建築物	イ. 所在地	大阪府貝塚市北 4-4-1	
ロ. 名称のフリガナ		カイヅカシヨウカシヨウカウ		
ハ. 名称		貝塚市立北小学校		
ニ. 対象用途		学校		
5. 調査による 指摘の概要	イ. 指摘の内容	☒ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☐ 指摘なし		
	ロ. 指摘の概要	調査結果表-5による		
	ハ. 改善予定の有無	☒ 有 (令和 未定 年 月に改善予定) ☐ 無		
	ニ. その他特記事項			
※受付欄		※特記欄		※受付欄 352
年 月 日				
第 号				
担当者				
記号 番号	貝	学	11	(注意) (1)必ず記号番号をご記入ください。 (2)※印欄は記入しないでください。

1. 敷地の位置	イ. 防火地域等	☐ 防火地域 ☐ 準防火地域 ☐ その他 () ☒ 指定なし			
	ロ. 用途地域	第一種住居地域			
2. 建築物及びその敷地の概要	イ. 構造	☒ 鉄筋コンクリート造 ☐ 鉄骨鉄筋コンクリート造 ☐ 鉄骨造 ☒ その他 (一部鉄骨造)			
	ロ. 階数	地上 3 階 地下 階			
	ハ. 敷地面積	9,329.000 m ²			
	ニ. 建築面積	2,162.000 m ²			
	ホ. 延べ面積	4,501.000 m ²			
	ヘ. 定期検査対象設備の有無	☒ 昇降機 ☐ 遊戯施設 ☒ 防火設備 ☐ 換気設備 ☐ 排煙設備 ☐ 非常用の照明装置			
3. 階別用途別床面積	() 号棟				
	イ. 階別用途別				
	階	報告対象の用途	床面積	その他の用途	床面積
	3階	学校	1,250.660 m ²		m ²
	2階	学校	1,250.660 m ²		m ²
	1階	学校	1,012.350 m ²		m ²
			m ²		m ²
			m ²		m ²
			m ²		m ²
			m ²		m ²
			m ²		m ²
			m ²		m ²
			m ²		m ²
	ロ. 用途別報告対象面積の合計	学校	3,513.670 m ²	その他の用途の床面積の合計	m ²
4. 性能検証法等の適用	☐ 耐火性能検証法 ☐ 防火区画検証法 ☐ 区画避難安全検証法 (階) ☐ 階避難安全検証法 (階) ☐ 全館避難安全検証法 ☐ その他 ()				
	5. 新築、増築改築等の経過	昭和 42 年 1 月 日 概要 (2棟新築)			
		昭和 43 年 1 月 日 概要 (3.4棟増築)			
		平成 9 年 5 月 14 日 概要 (増築)			
		年 月 日 概要 ()			
6. 関連図書の整備状況 (直近の確認申請・完了検査の記録)	イ. 確認に要した図書	☒ 有 (☐ 各階平面図あり) ☐ 無			
	ロ. 確認済証	☒ 有 ☐ 無 交付番号 平成 8 年 5 月 7 日 第 1564 号 交付者 ☒ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関 ()			
	ハ. 完了検査に要した図書	☒ 有 ☐ 無			
	ニ. 検査済証	☒ 有 ☐ 無 交付番号 平成 9 年 5 月 14 日 第 768 号 交付者 ☒ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関 ()			
	ホ. 維持保全に関する準則又は計画	☒ 有 ☐ 無			
	ヘ. 前回の調査に関する書類の写し	☒ 有 ☐ 無 ☐ 対象外			
	7. 備考	補強コンクリートブロック造の塀…建築物の北・南側にあり			

調査等の概要

2-5.調査の状況 (避難施設等)	イ. 指摘の内容	☐ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☒ 指摘なし
	ロ. 指摘の概要	
	ハ. 改善予定の有無	☐ 有 (令和 年 月に改善予定) ☐ 無
2-6.調査の状況 (その他)	イ. 指摘の内容	☐ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☒ 指摘なし
	ロ. 指摘の概要	
	ハ. 改善予定の有無	☐ 有 (令和 年 月に改善予定) ☐ 無
3. 石綿を添加した建築材料の調査状況	イ. 該当建築材料の有無	(該当する室) ☐ 有 (飛散防止措置無) () ☐ 有 (飛散防止措置有) () ☒ 無 ☐ 不明 (令和 年 月に調査予定)
	ロ. 措置予定の有無	☐ 有 (令和 年 月に改善予定) ☐ 無
4. 耐震診断及び耐震改修の調査状況	イ. 耐震診断の実施の有無	☒ 有 ☐ 無 (令和 年 月に実施予定) ☐ 対象外
	ロ. 耐震改修の実施の有無	☒ 有 ☐ 無 (令和 年 月に実施予定) ☐ 対象外
5. 建築物等に係る不具合等の状況	イ. 不具合等	☐ 有 ☒ 無
	ロ. 不具合等の記録	☐ 有 ☒ 無
	ハ. 改善の状況	☐ 実施済 ☐ 改善予定 (令和 年 月に改善予定) ☐ 予定なし
6. 備考		

調査等の概要

1. 調査及び 検査の状況	イ. 今回の調査	令和 4 年 11 月 22 日実施
	ロ. 前回の調査の報告日	☒ 実施 (令和 4 年 12 月 23 日報告) ☐ 未実施 ☐ 対象外
	ハ. 建築設備の検査の報告日	☐ 実施 (令和 年 月 日報告) ☐ 未実施 ☒ 対象外
	ニ. 昇降機等の検査の報告日	☒ 実施 (令和 3 年 12 月 9 日報告) ☐ 未実施 ☒ 対象外
	ホ. 防火設備の検査の報告日	☒ 実施 (令和 3 年 12 月 29 日報告) ☐ 未実施 ☐ 対象外
2-1.調査の状況 (敷地及び地盤)	イ. 指摘の内容	☒ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☐ 指摘なし
	ロ. 指摘の概要	調査結果表-5による
	ハ. 改善予定の有無	☒ 有 (令和 未定 年 月に改善予定) ☐ 無
2-2.調査の状況 (建築物の外部)	イ. 指摘の内容	☒ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☐ 指摘なし
	ロ. 指摘の概要	調査結果表-5による
	ハ. 改善予定の有無	☒ 有 (令和 未定 年 月に改善予定) ☐ 無
2-3.調査の状況 (屋上及び屋根)	イ. 指摘の内容	☒ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☐ 指摘なし
	ロ. 指摘の概要	調査結果表-5による
	ハ. 改善予定の有無	☒ 有 (令和 未定 年 月に改善予定) ☐ 無
2-4.調査の状況 (建築物の内部)	イ. 指摘の内容	☒ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☐ 指摘なし
	ロ. 指摘の概要	調査結果表-5による
	ハ. 改善予定の有無	☒ 有 (令和 未定 年 月に改善予定) ☐ 無

調査結果表-1

(様式建C) 2022.1.1現在様式

当該調査に関与した調査者	氏名		調査者番号
	代表となる調査者		
	その他調査者		

番号	調査項目		調査結果			担当調査者番号	特記事項の有無	関係法令	
			指摘なし	要是正	既存不適格				
1 敷地及び地盤									
(1)	地盤	地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	○			1		法第19条第2項	
(2)	敷地	敷地内の排水の状況	○			1		法第19条第1項、第3項	
(3)	敷地内の通路	敷地内の通路の確保の状況	○			1		令第127条,128条,128条の2	
(4)		有効幅員の確保の状況	○			1		令第128条,128条の2	
(5)		敷地内の通路の支障物の状況	○			1	○	令第127条,128条,128条の2	
(6)	塀	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況		○		1	○	令第61条、令第62条の8	
(7)		組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況		○		1	○		
(8)	擁壁	擁壁の劣化及び損傷の状況		○		1	○	法第19条第4項、令第142条	
(9)		擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況	—						
2 建築物の外部									
(1)	基礎	基礎の沈下等の状況	○			1		令第38条	
(2)		基礎の劣化及び損傷の状況	○			1			
(3)	土台(木造に限る。)	土台の沈下等の状況	—					令第42条	
(4)		土台の劣化及び損傷の状況	—						
(5)	外壁	躯体等	外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況	—				法第23条,法第25条,法第61条,令第109条	
(6)			木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	—				令第49条	
(7)			組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	—				令第39条、令第57条	
(8)			補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	—				令第39条、令第62条の6、令第62条の7	
(9)		鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況		○		1	○	令第64条、令第66条	
(10)		鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況		○		1	○	令第39条、令第79条、令第79条の3	
(11)		外装仕上げ材等	タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況	—					令第39条
(12)			乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況	—					
(13)			金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況	—					
(14)			コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況	—					
(15)	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況	○			1		令第39条	
(16)		はめ殺し窓のガラスの固定の状況	○			1		令第39条,S46告示第109号	
(17)		外壁に緊結された広告板、空調室外機等	機器本体の劣化及び損傷の状況	○			1		令第39条
(18)			支持部分等の劣化及び損傷の状況		○		1	○	
3 屋上及び屋根									
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況		○		1	○		
(2)	屋上回り(屋上面を除く。)	パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況	○			1		令第39条	
(3)		笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況	—						
(4)		金属笠木の劣化及び損傷の状況	—						
(5)		排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況		○		1	○		
(6)	屋根	屋根の防火対策の状況		○		1		法第22条,62条,84条の2,令第107条,107条の2,108条,108条の3,109条の3,109条の5,136条の9,136条の10	
(7)		屋根の劣化及び損傷の状況		○		1	○	令第39条第1項	
(8)	機器及び工作物(冷却等設備、広告塔等)	機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況	—					令第129条の2の4	
(9)		支持部分等の劣化及び損傷の状況	—						

調査結果表-2

(様式建 C) 2022.1.1現在様式

当該調査に関与した調査者	氏名		調査者番号
	代表となる調査者		
	その他調査者		

番号	調査項目		調査結果			担当調査者番号	特記事項の有無	関係法令		
			指摘なし	要是正	既存不適格					
4	建築物の内部									
(1)	防火区画	令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況	○			1		令第112条第11項～第13項		
(2)		令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況	○			1		令第112条第1項～第10項		
(3)		令第112条第18項に規定する区画の状況	—					令第112条第18項		
(4)		防火区画の外周部	令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況	○			1		令第112条第16項、第17項	
(5)			令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況	○			1			
(6)	壁の室内に面する部分	躯体等	木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	—				令第49条		
(7)			組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	—				令第39条、令第57条		
(8)			補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	—				令第39条、令第62条の6、令第62条の7		
(9)			鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	—				令第64条、令第66条		
(10)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況		○		1	○	令第39条、令第79条、令第79条の3	
(11)		耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁に限る。）	準耐火性能等の確保の状況	○			1		令第112条、H12告示1358	
(12)			部材の劣化及び損傷の状況	○			1			
(13)			鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況	—					法第27条、令第107条、令第107条の2、令第108条の3	
(14)			給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況	○			1		令第112条第20項、第21項、令第129条の2の4、H12告示1376号、H12告示1422号	
(15)		令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁	令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況	○			1		令第114条	
(16)		令第128条の5各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分	室内に面する部分の仕上げるの維持保全の状況			○		1	○	法第35条の2、令第112条、令第128条の3の2～第128条の5、H12告示1439号
(17)	床	躯体等	木造の床躯体の劣化及び損傷の状況	—					令第49条	
(18)			鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況	—					令第64条、令第66条	
(19)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況			○		1	○	令第39条、令第79条、令第79条の3
(20)		耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。）	準耐火性能等の確保の状況	○			1			令第112条、H12告示1358
(21)				部材の劣化及び損傷の状況	○			1		
(22)				給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況	○			1		令第112条第20項、第21項、令第129条の2の7
(23)	天井	令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分	室内に面する部分の仕上げるの維持保全の状況	○			1		法第35条の2、令第112条、令第128条の3の2～第128条の5、H12告示1439号	
(24)			室内に面する部分の仕上げるの劣化及び損傷の状況			○		1	○	令第39条
(25)		特定天井	特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況	—						令第39条第1項、第3項、第4項

調査結果表-3

(様式建C) 2022.1.1現在様式

当該調査に関与した調査者		氏名	調査者番号
	代表となる調査者		
	その他調査者		

番号	調査項目	調査結果		担当調査者番号	特記事項の有無	関係法令
		指摘なし	要是正 既存不適合			
4	建築物の内部					
(26)	防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）又は戸	区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況	○		1	令第112条, S48告2563号、S48告2564号
(27)		居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況	○		1	
(28)		昭和48年建設省告示第2563号第1第1号ロに規定する基準への適合の状況	—			
(29)		防火扉又は戸の開放方向	○		1	令第123条
(30)		常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備又は戸（以下「常閉防火設備等」という）の本体と枠の劣化及び損傷の状況	—			
(31)		常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況	—			令第112条, S48告2563号、H12告1369号
(32)		常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況	—			
(33)		常閉防火扉等の固定の状況	—			
(34)	照明器具、懸垂物等	照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況	○		1	令第39条
(35)		防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況	○		1	
(36)	警報設備	警報設備の設置の状況	○		1	令第110条の5 R元告198号
(37)		警報設備の劣化及び損傷の状況	○		1	
(38)	居室の採光及び換気	採光のための開口部の面積の確保の状況	○		1	法第28条第1項, 令第19条第1項, 令第20条
(39)		採光の妨げとなる物品の放置の状況	○		1	
(40)		換気のための開口部の面積の確保の状況	○		1	法第28条第2項, 3項, 令第20条の2, 令第20条の3, 令第129条の2の5
(41)		換気設備の設置の状況	○		1	
(42)		換気設備の作動の状況	○		1	
(43)		換気妨げとなる物品の放置の状況	○		1	
(44)	石綿等を添加した建築材料	吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況	—			法第28条の2, H18告1172号
(45)		吹付け石綿等の劣化の状況	—			法第28条の2
(46)		除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況	—			
(47)		囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況	—			
5	避難施設等					
(1)	令第120条第2項に規定する通路	令第120条第2項に規定する通路の確保の状況	○		1	令第120条, 121条, 122条
(2)	廊下	幅の確保の状況	○		1	令第119条
(3)		物品の放置の状況	○		1	
(4)	出入口	出入口の確保の状況	○		1	令第118条, 124条, 125条, 125条の2
(5)		物品の放置の状況	○		1	
(6)	屋上広場	屋上広場の確保の状況	—			令第126条
(7)	避難上有効なバルコニー	避難上有効なバルコニーの確保の状況	—			令第121条
(8)		手すり等の劣化及び損傷の状況	—			
(9)		物品の放置の状況	—			
(10)		避難器具の操作性の確保の状況	—			

調査結果表-4

(様式建C) 2022.1.1現在様式

当該調査に関与した調査者		氏名	調査者番号
	代表となる調査者		
	その他調査者		

番号	調査項目			調査結果			担当調査者番号	特記事項の有無	関係法令
				指摘なし	要是正	既存不適格			
5	避難施設等								
(11)	階段	階段	直通階段の設置の状況	○			1		令第120条, 121条, 122条, 123条, 124条
(12)			幅の確保の状況	○			1		令第23条, 24条, 124条
(13)			手すりの設置の状況	○			1		令第25条
(14)			物品の放置の状況	○			1		
(15)			階段各部の劣化及び損傷の状況	○			1		
(16)		屋内に設けられた避難階段	階段室の構造の状況	—					令第123条
(17)		屋外に設けられた避難階段	屋内と階段との間の防火区画の確保の状況	○			1		令第121条の2 令第123条第2項
(18)			開放性の確保の状況	○			1		
(19)		特別避難階段	バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況	—					令第122条, 令第123条
(20)			階段室又は付室（以下「付室等」という。）の排煙設備の設置の状況	—					H28告示696
(21)			付室等の排煙設備の作動の状況	—					
(22)			付室等の外気に向かって開くことができる窓の状況	—					
(23)			物品の放置の状況	—					
(24)	排煙設備等	防煙壁	防煙区画の設置の状況	—					令第126条の3
(25)			防煙壁の劣化及び損傷の状況	—					
(26)			可動式防煙壁の作動の状況	—					
(27)		排煙設備	排煙設備の設置の状況	—					令第126条の2, 126条の3, H12告示1436, 1437
(28)			排煙設備の作動の状況	—					
(29)		排煙口の維持保全の状況	—						
(30)	その他の設備等	非常用の進入口等	非常用の進入口等の設置の状況	○			1		令第126条の6, 126条の7
(31)			非常用の進入口等の維持保全の状況	○			1		
(32)		非常用エレベーター	乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況	—					法第34条第2項, 令第129条の13の3, H28告示697
(33)			昇降路又は乗降ロビー（以下「乗降ロビー等」という。）の排煙設備の設置の状況	—					
(34)			乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況	—					
(35)			乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況	—					
(36)			物品の放置の状況	—					
(37)			非常用エレベーターの作動の状況	—					令第129条の13の3
(38)		非常用の照明装置	非常用の照明装置の設置の状況	—					令第126条の4, 126条の5
(39)			非常用の照明装置の作動の状況	—					
(40)			照明の妨げとなる物品の放置の状況	—					
6	その他								
(1)	特殊な構造等	膜構造建築物の膜体、取付部材等	膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況	—					H14告示666号
(2)			膜張力及びケーブル張力の状況	—					
(3)		免震構造建築物の免震層及び免震装置	免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。）	—					H12告示2009号
(4)			上部構造の可動の状況	—					
(5)	避雷設備		避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況	○			1		法第33条, 令第129条の14 令第129条の15
(6)	煙突	建築物に設ける煙突	煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況	—					令第115条, 139条, 令第129条の2の3
(7)			付帯金物の劣化及び損傷の状況	—					
(8)		令第138条第1項第1号に掲げる煙突	煙突本体の劣化及び損傷の状況	—					令第139条
(9)			付帯金物の劣化及び損傷の状況	—					法第88条, 令第138条, 139条

その他の確認事項

法第12条第3項の規定による検査を要する防火設備の有無

- ☒ 有(
- ☐ 無

3 階)

特記事項

(様式建C) 2022. 1. 1現在様式

番号	調査項目等	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月
1(5)	敷地内の通路の支障物の状況	通路側面タイルに白樺あり	引き続き経過観察を行う	未定
1(6)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況	CB塀控え 壁間隔不足なし	安全性を確認したうえで補修工事をする	未定
1(7)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	各所、CB塀露筋、欠損あり	安全性を確認したうえで補修工事をする	未定
1(8)	擁壁の劣化及び損傷の状況	擁壁クラックあり	安全性を確認したうえで補修工事をする	未定
2(9)	S造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	通路屋根に錆あり	ケレンのうえ、塗装	未定
2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	各所、壁クラックあり 外壁露筋	クラック部をVカットのうえ、樹脂モルタル等で補修する	未定
2(18)	支持部分等の劣化及び損傷の状況	外壁タラップに錆あり	ケレンのうえ、塗装	未定
3(1)	屋上面の劣化及び損傷の状況	水溜まり跡あり	引き続き経過観察を行う	未定
3(5)	排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況	ドレーンの詰まりあり	清掃を行う	未定
3(7)	屋根の劣化及び損傷の状況	6棟屋根棟押え、破風錆あり 通路屋根折板に錆	ケレンのうえ、塗装 通路屋根は改修工事を行う	未定
4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	各所、壁クラックあり 漏水跡	床シートを貼りなおす	未定
4(16)	室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	3棟廊下壁塗装剥がれあり	天井ボードを貼りなおす	未定
4(19)	RC造及びSRC造の床躯体の劣化及び損傷の状況	床クラックあり	段鼻の補修工事をする	未定
4(24)	室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況	天井モルタル剥がれ 各所、天井漏水跡あり 天井ボード破損	ノンスリップを貼る	未定
	(その他特記)	外気ダクト錆あり	ケレンのうえ、塗装	未定

(令和4年度)

平面図

略

1/500

学校名

市立北小学校

調査年度

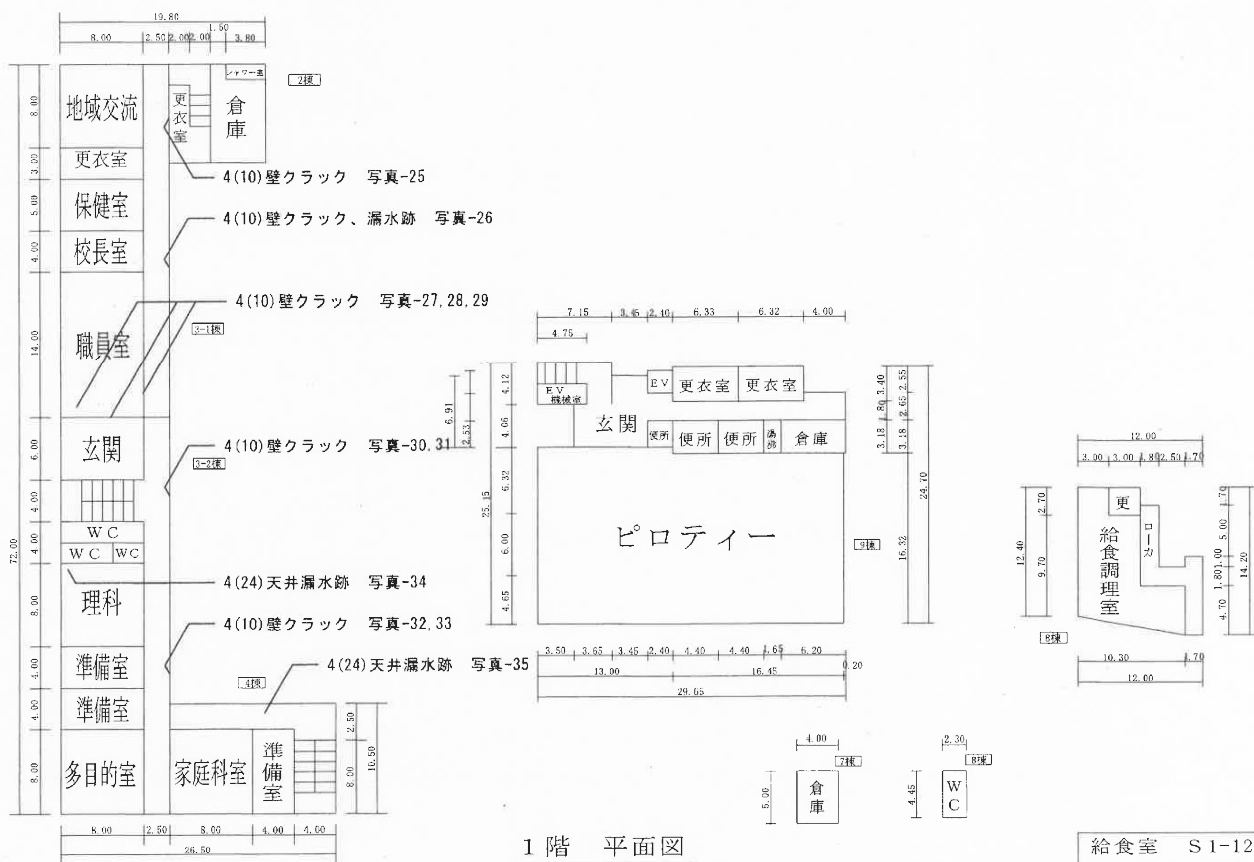
2017

2018

141015



調査番号

981-2



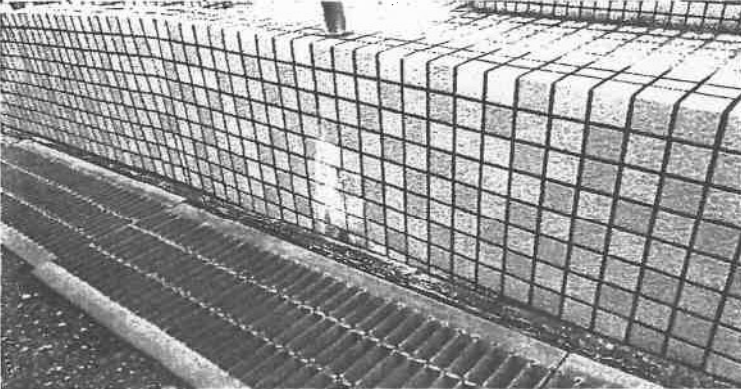
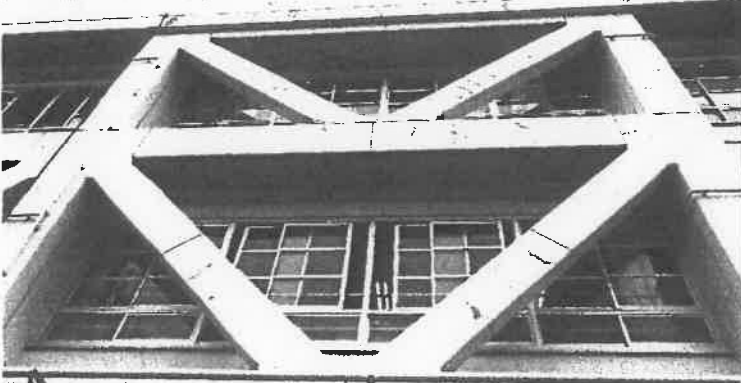
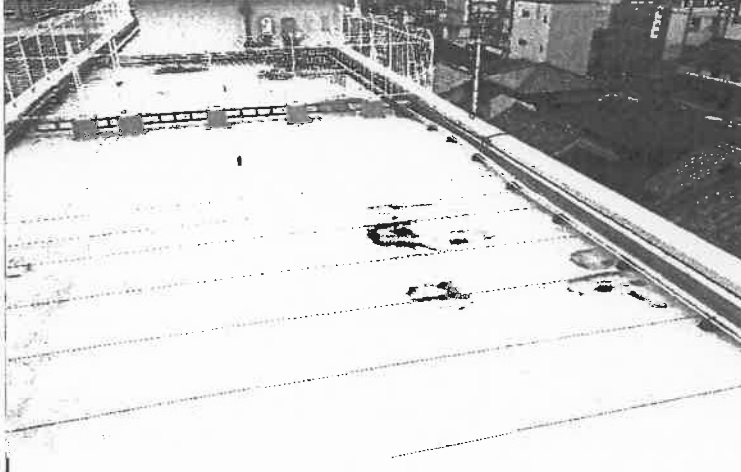
4(24)天井漏水跡 写真-36
4(10)壁クラック 写真-37

平面图	比例	1/500	学校名称	市立北小学校	校区名称	市町村	学校	整理番号	981-3
	尺寸	0 5 10 15 20m				2-7	2-08		

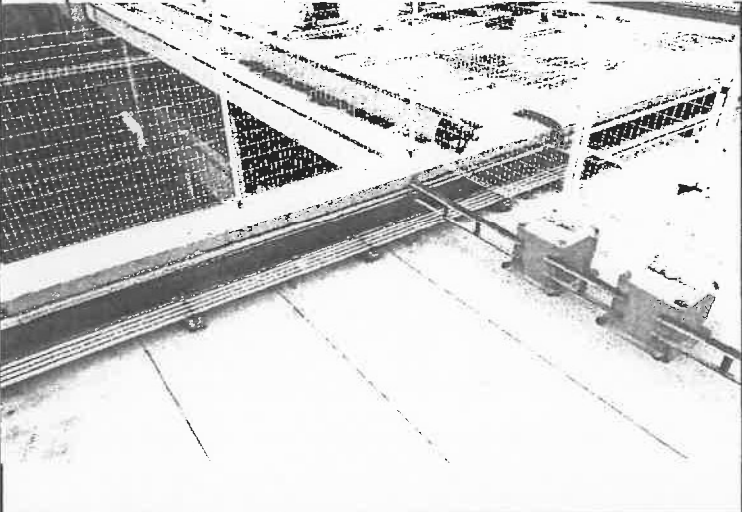
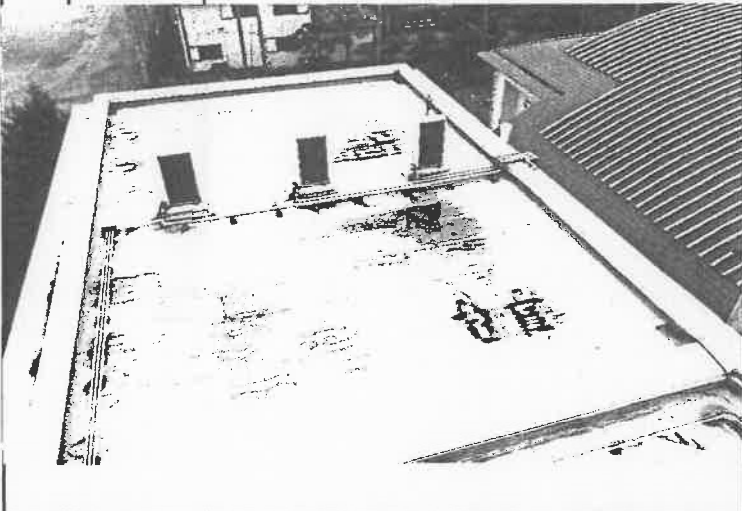
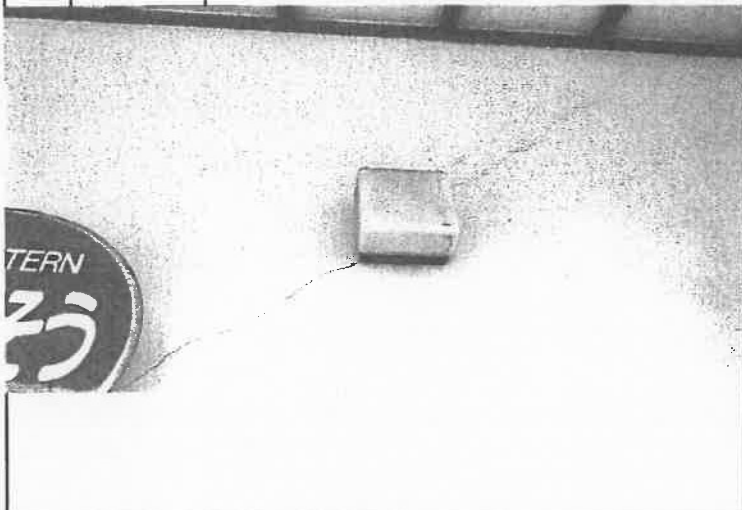


通級教室	63 m ²
------	-------------------

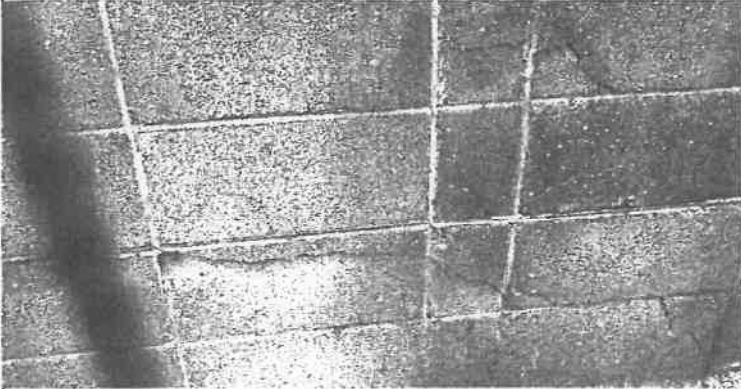
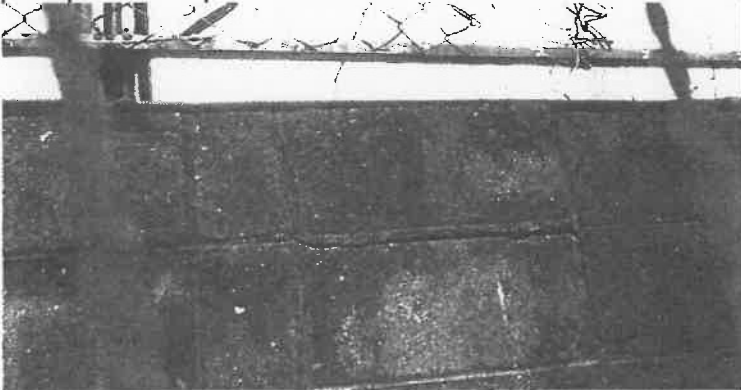
関係写真
調査項目

部位	番号	調査項目	調査結果
	1(5)	敷地内の通路の支障物の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-1 門廻り外構 通路側面 タイルに白樺あり
	その他	耐震ブレースクラック、錆汁あり	☒ 要是正 ☒ その他
			特記事項 写真-2 教室棟③-1 耐震ブレース全体 クラック多数 錆汁
	3(1)	屋上面の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-3 教室棟③-2 屋上 水溜まり跡

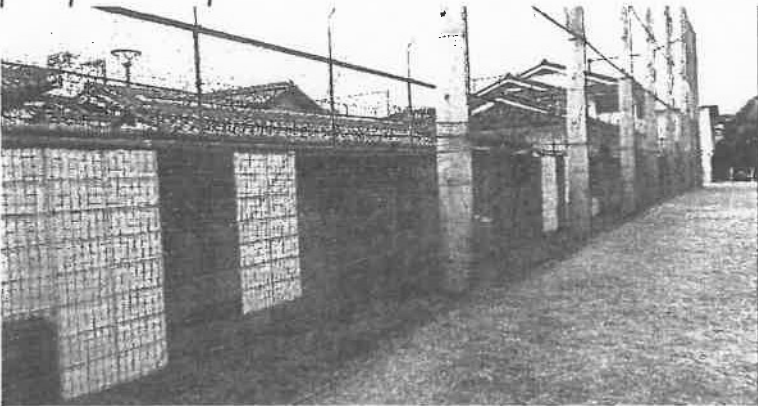
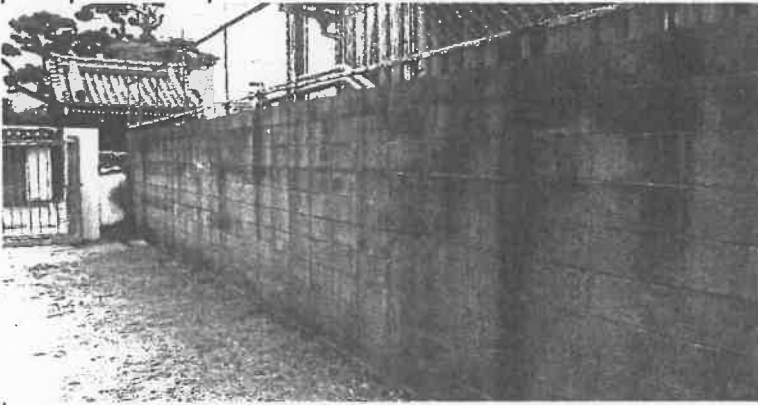
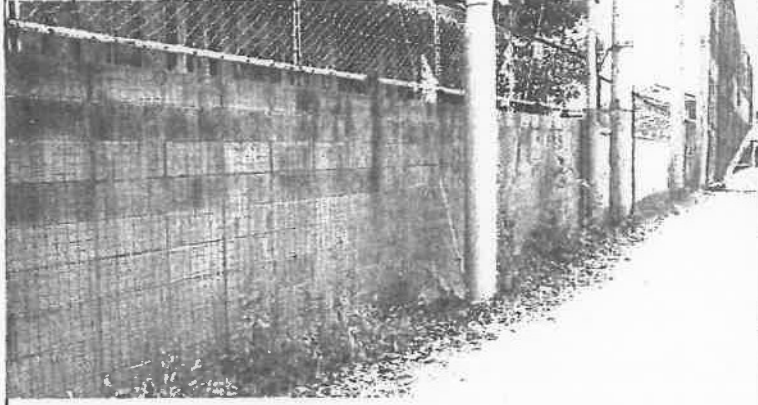
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	3(5)	排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-4	
		教室棟③-2 屋上	
		排水ドレーン詰まり	
	3(1)	屋上面の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-5	
		教室棟④ 屋上	
		水溜まり跡	
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-6	
		屋内運動場⑨ 外壁	
		外壁クラック	

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	1 (7)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-7 建物敷地南側 CB塀 CB塀クラック
	1 (7)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-8 建物敷地南側 CB塀 CB塀クラック
	1 (7)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-9 建物敷地南側 CB塀 CB塀欠損

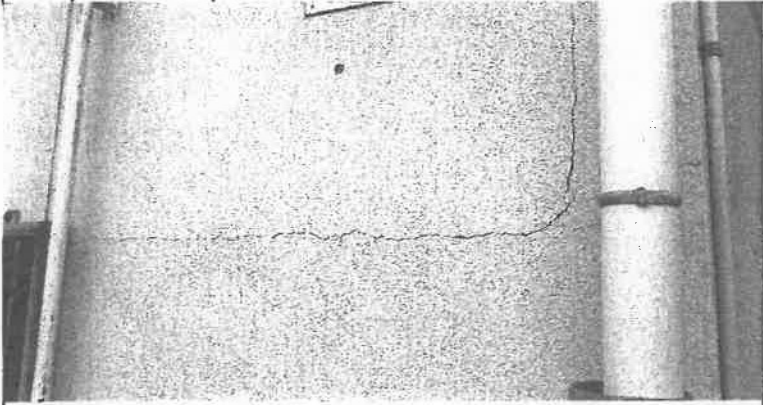
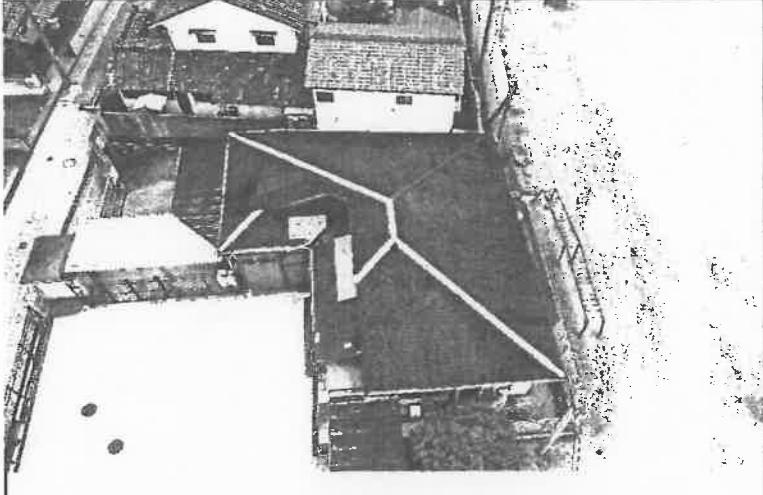
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	1 (6)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-10 建物敷地南側 CB塀 CB塀控え壁なし
	1 (6)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-11 建物敷地南側 CB塀 CB塀控え壁なし
	1 (6)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-12 建物敷地南側 CB塀 CB塀控え壁なし

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	1(7)	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-13	
		建物敷地南側 CB塀	
		CB塀クラック	
	2(18)	支持部分等の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-14	
		給食棟⑥ 窓フェンス	
		錆あり	
	2(17)	機器本体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☒ その他
		特記事項	
		写真-15	
		給食棟⑥ 外気ダクト	
		錆あり	

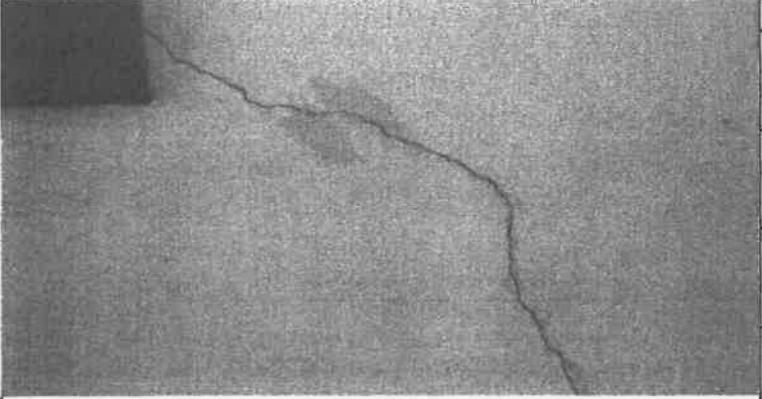
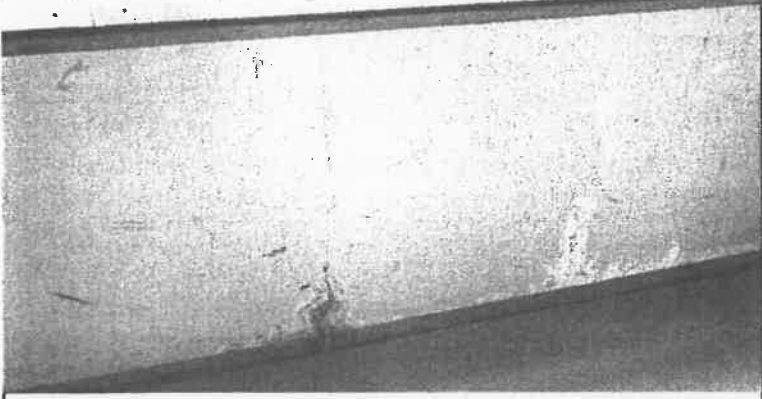
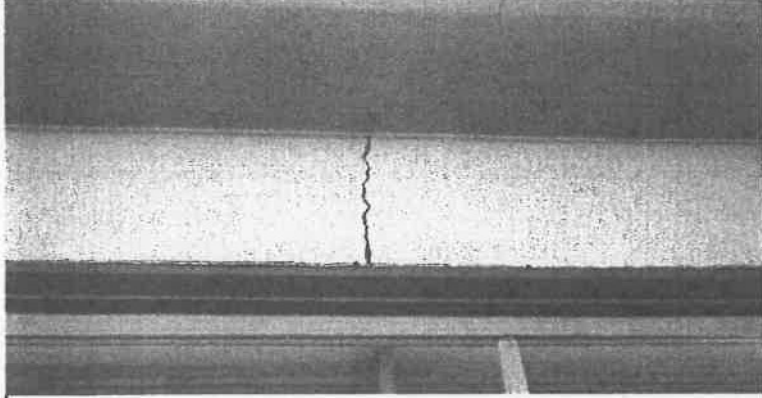
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-16 給食棟⑥ 外壁 壁クラック
	2(9) 3(7)	S造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 屋根の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-17 給食棟⑥ 屋根 屋根棟押え、破風錆あり
	2(9), 3(7)	S造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況・屋根の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-18 給食棟⑥ 通路屋根 鉄骨錆あり

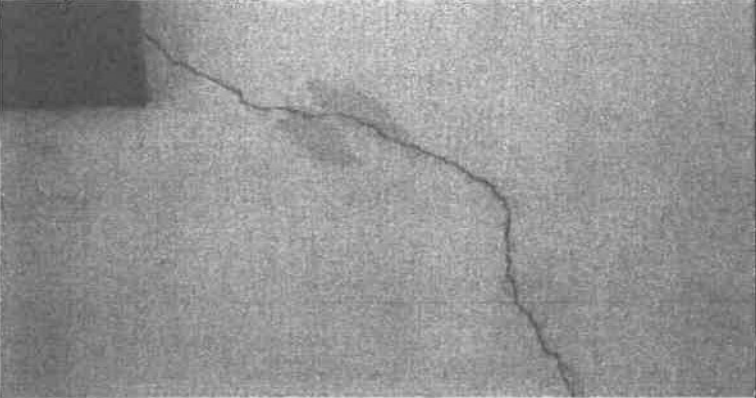
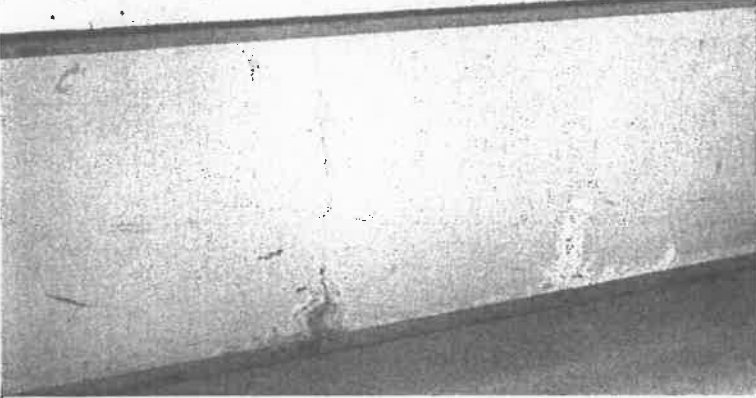
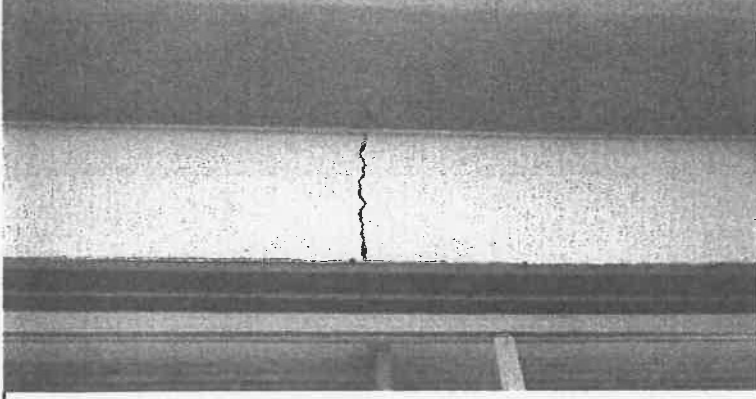
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	2(10)	RC造及びSRC造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-22	
		給食棟⑥ 外壁	
		外壁クラック	
	3(1)	屋上面の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-23	
		教室棟② 屋上	
		水溜まり跡	
	1(8)	擁壁の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-24	
		敷地内通路	
		擁壁クラック	

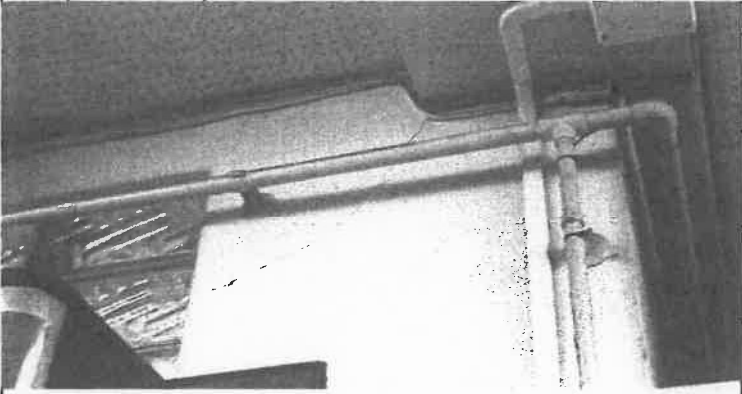
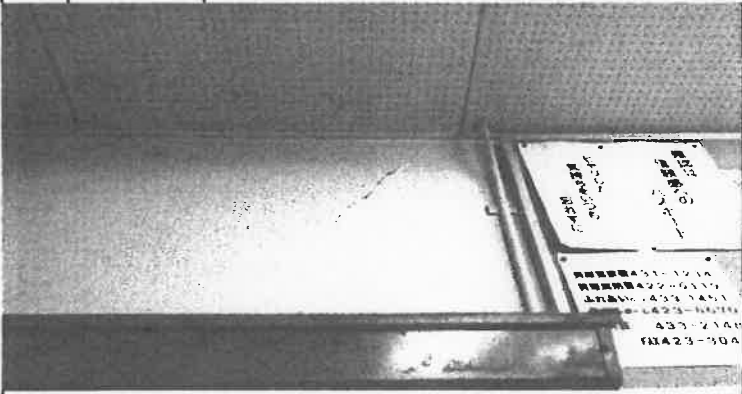
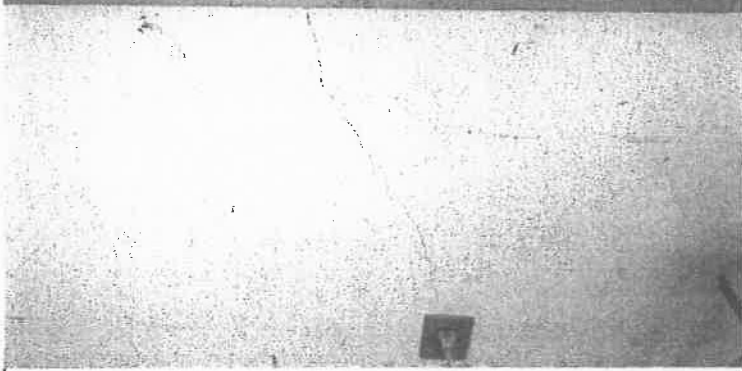
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-25	
		教室棟③-1	
		1階	
		廊下 壁クラック	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-26	
		教室棟③-1	
		1階	
		廊下 壁クラック 漏水跡	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-27	
		教室棟③-1	
		1階	
		職員室 壁クラック	

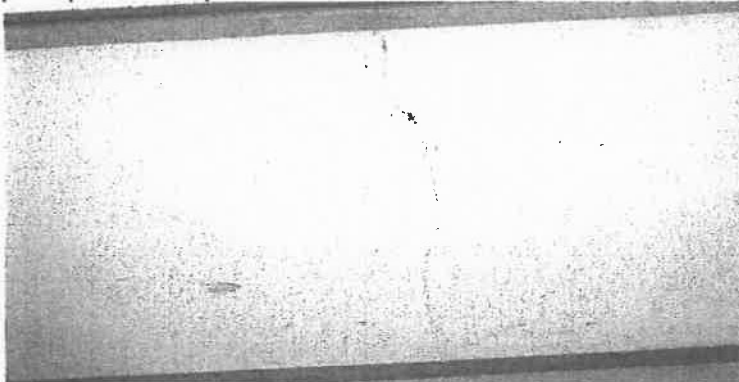
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-25	
		教室棟③-1	
		1階	
		廊下	
		壁クラック	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-26	
		教室棟③-1	
		1階	
		廊下	
		壁クラック	
		漏水跡	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-27	
		教室棟③-1	
		1階	
		職員室	
		壁クラック	

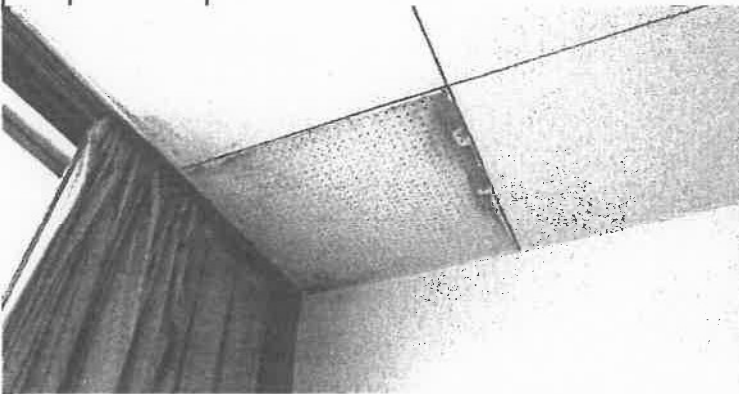
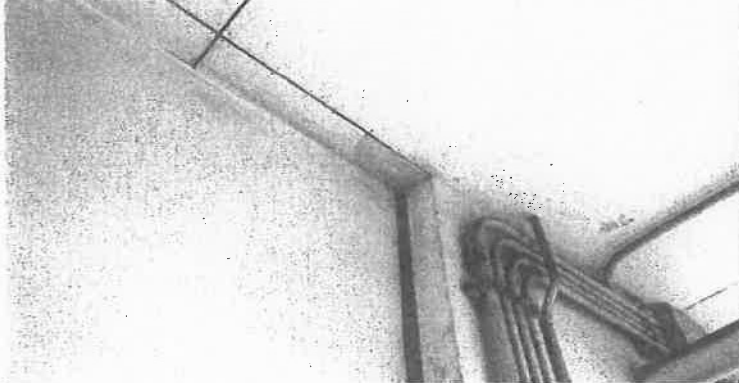
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-28 教室棟③-1 1階 職員室 壁クラック
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-29 教室棟③-1 1階 職員室 壁クラック
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-30 教室棟③-2 1階 廊下 壁クラック

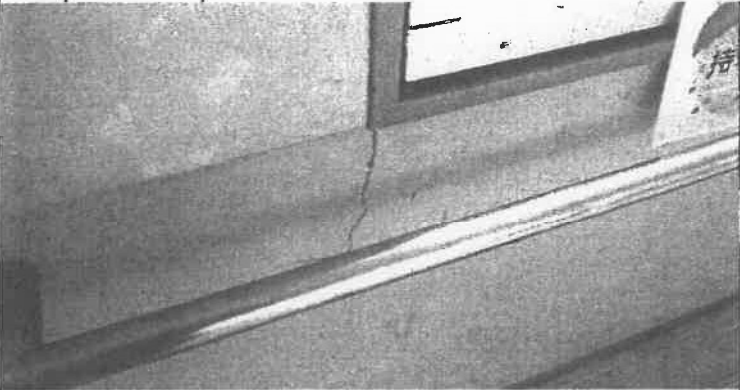
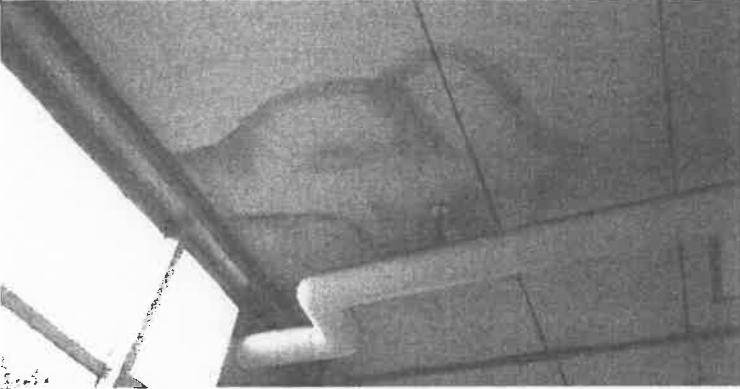
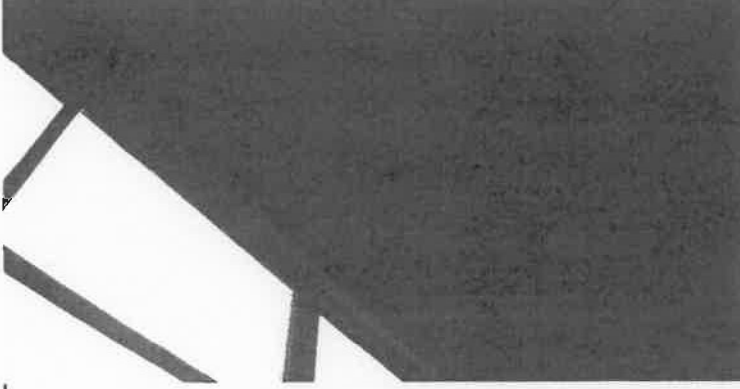
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-31	
		教室棟③-2	
		1階	
		廊下 壁クラック	
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-32	
		教室棟③-2	
		1階	
		廊下 壁クラック	
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-33	
		教室棟③-2	
		1階	
		廊下 壁クラック	

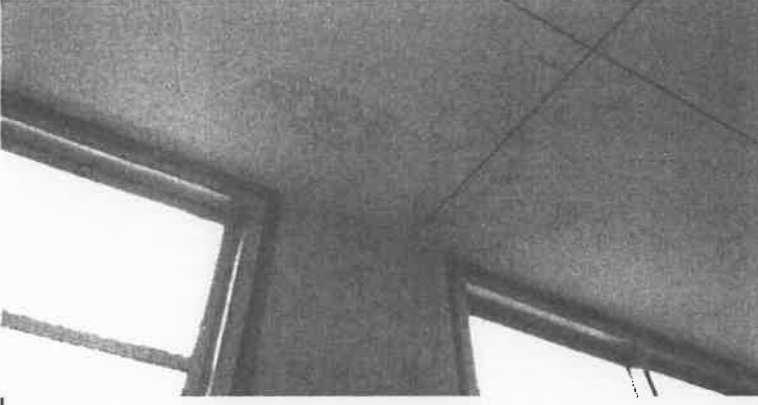
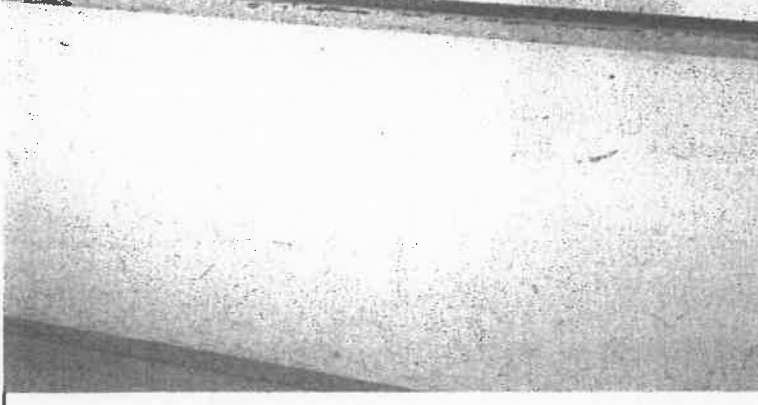
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(24)	室内に面する部分の仕上の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-34	
		教室棟③-2	
		1階	
		理科室 天井漏水跡	
	4(24)	室内に面する部分の仕上の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-35	
		教室棟④	
		1階	
		廊下 天井漏水跡	
	4(24)	室内に面する部分の仕上の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-36	
		教室棟③-1	
		2階	
		廊下 天井漏水跡	

関係写真
調査項目

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-37	
		教室棟③-1	
		2階	
		廊下	
		特記事項	
		写真-38	
		教室棟③-1	
		2階	
		廊下	
		特記事項	
		写真-39	
		教室棟③-2	
		2階	
		廊下	
		特記事項	
		写真-40	
		教室棟③-2	
		2階	
		廊下	

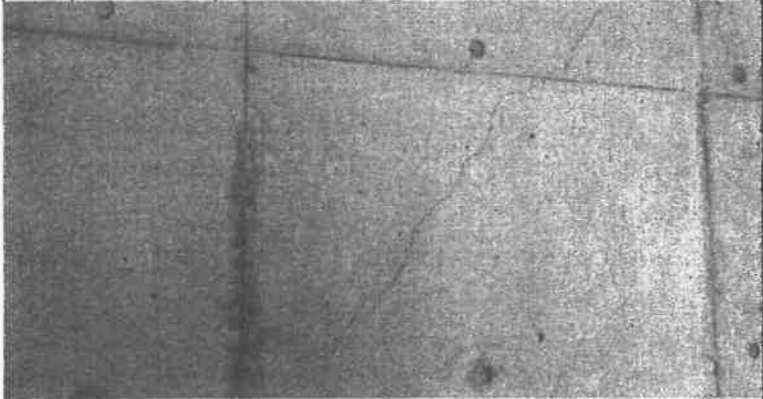
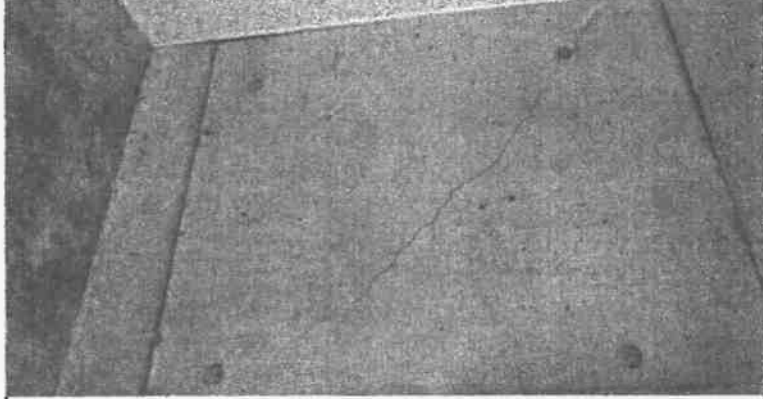
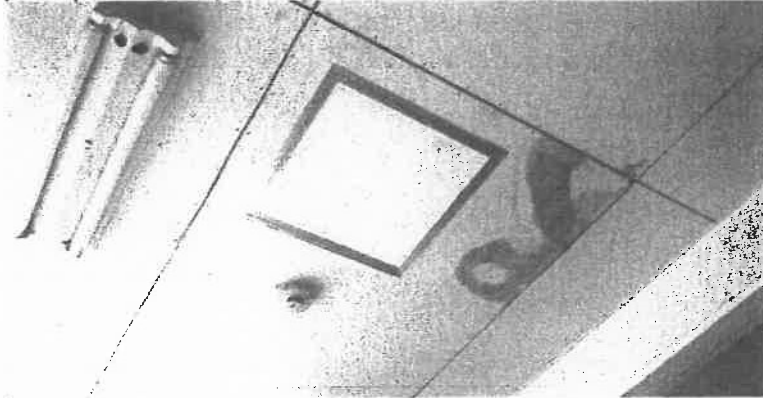
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4 (24)	室内に面する部分の仕上の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-40	
		教室棟③-2	
		2階	
		廊下	
		天井漏水跡	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4 (24)	室内に面する部分の仕上の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-41	
		教室棟③-2	
		2階	
		廊下	
		天井漏水跡	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4 (10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-42	
		教室棟③-2	
		2階	
		廊下	
		壁クラック	

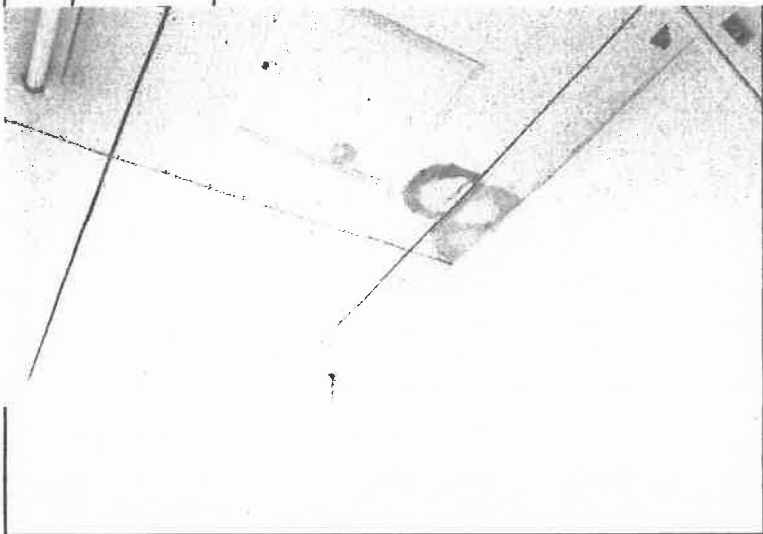
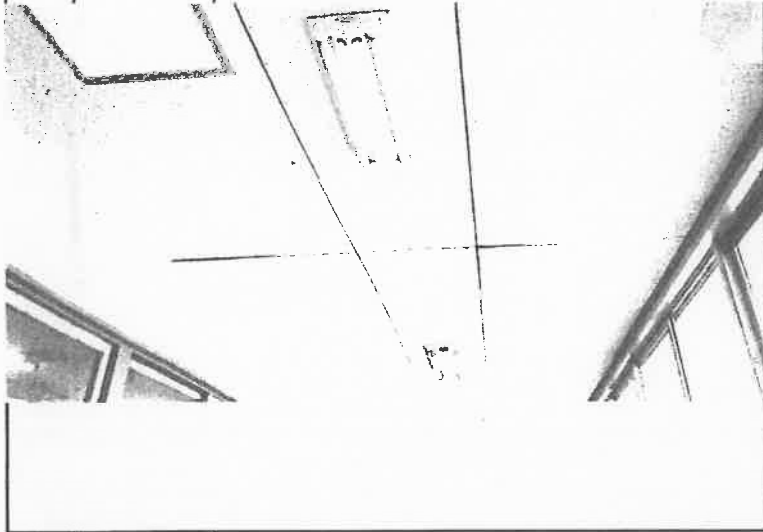
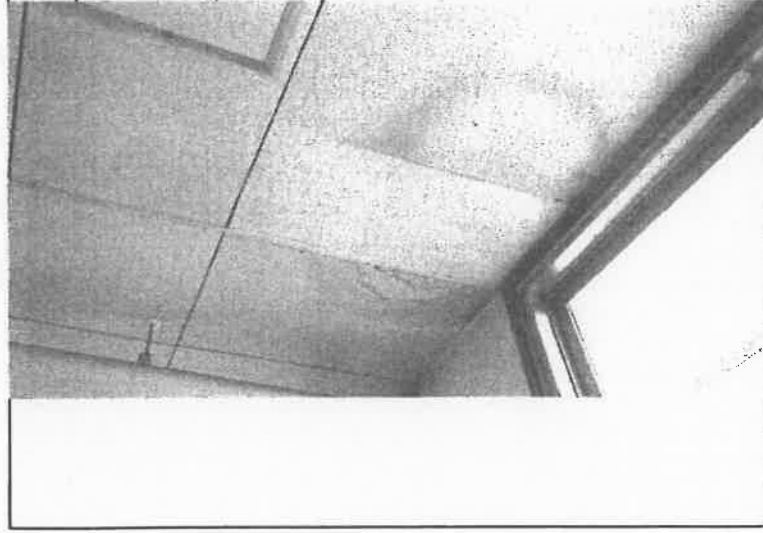
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(24)	室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-43 教室棟③-2 2階 廊下 壁クラック 天井漏水跡	
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-44 教室棟③-2 2階 廊下 壁クラック	
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-45 教室棟③-2 2階 廊下 壁クラック 漏水跡	

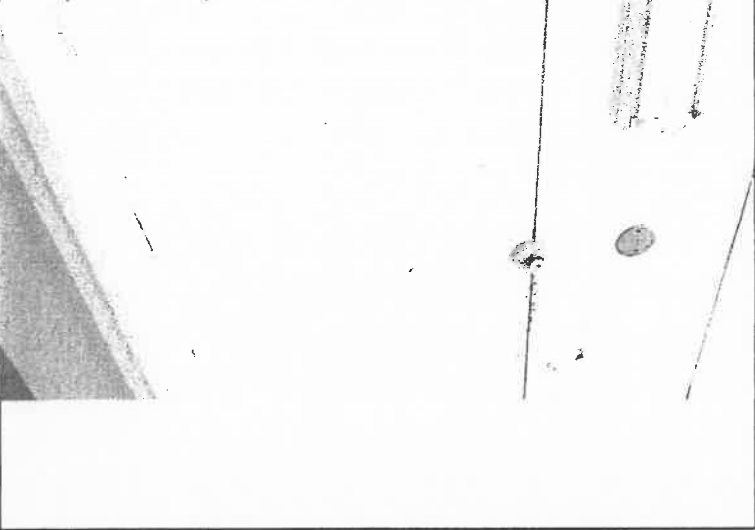
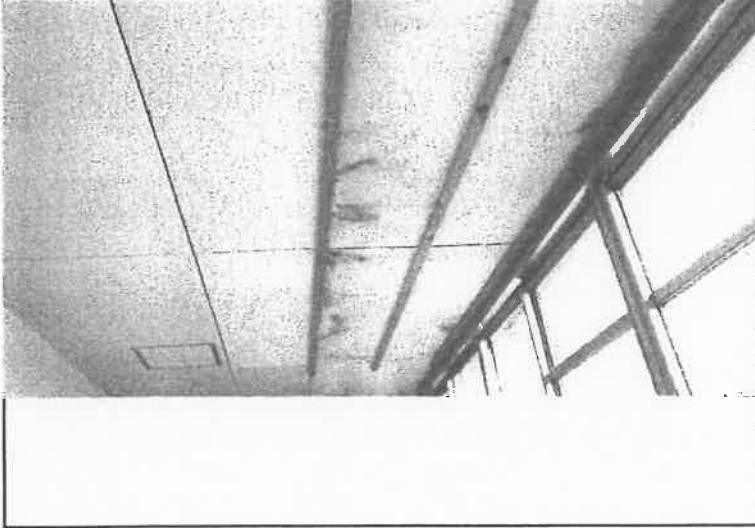
関係写真
調査項目

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-46	
		屋内運動場⑨	
		2階	
		廊下	
		壁クラック	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(10)	RC造及びSRC造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-47	
		教室棟⑬	
		2階	
		階段	
		壁クラック	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(24)	室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-48	
		教室棟②	
		3階	
		廊下	
		天井漏水跡	

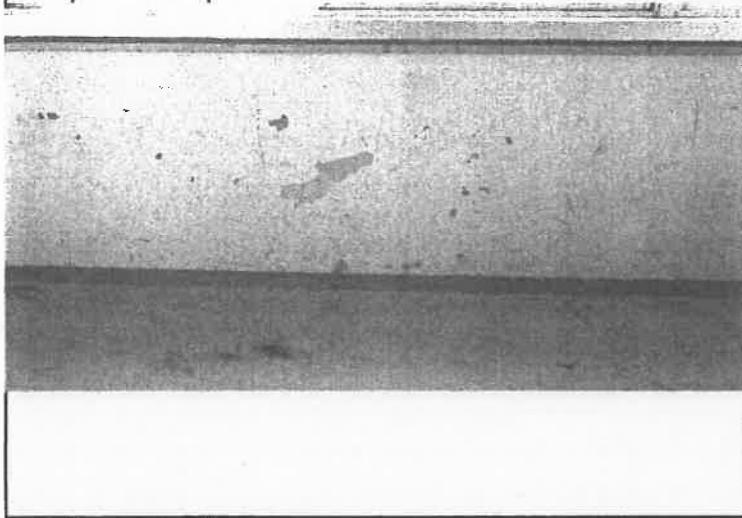
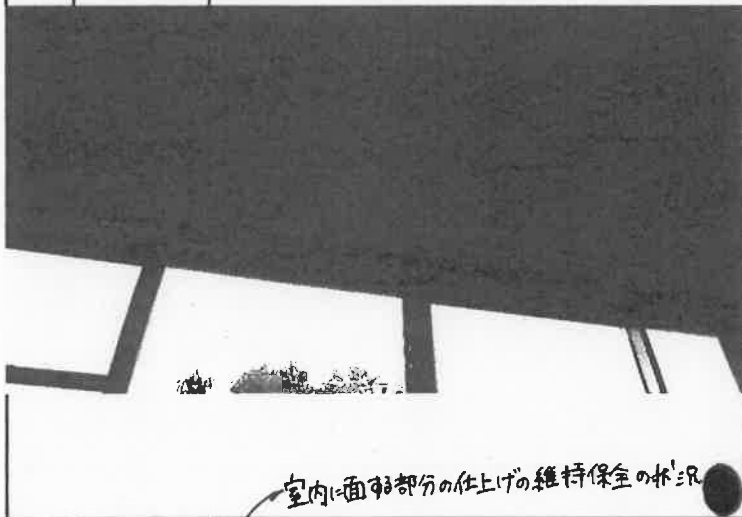
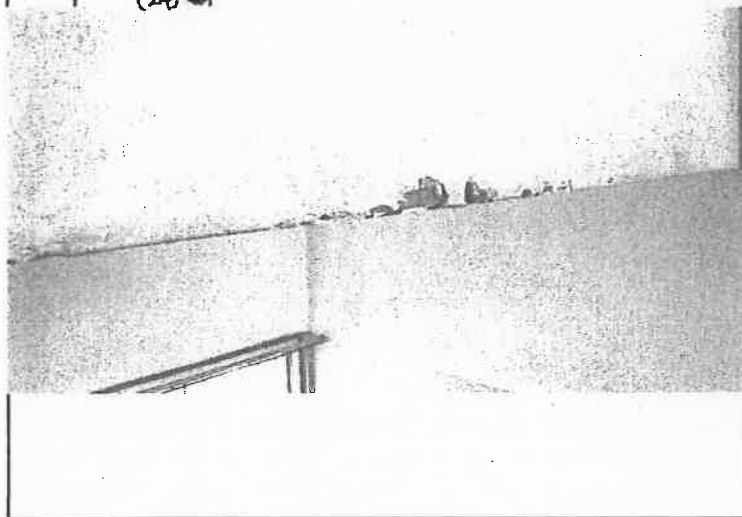
関係写真
調査項目

部位	番号	調査項目	調査結果
	4 (24)	室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-49	
		教室棟③-1	
		3階	
		廊下 天井漏水跡	
	4 (24)	室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-50	
		教室棟③-1	
		3階	
		廊下 天井ボード破損	
	4 (24)	室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-51	
		教室棟③-2	
		3階	
		廊下 天井漏水跡	

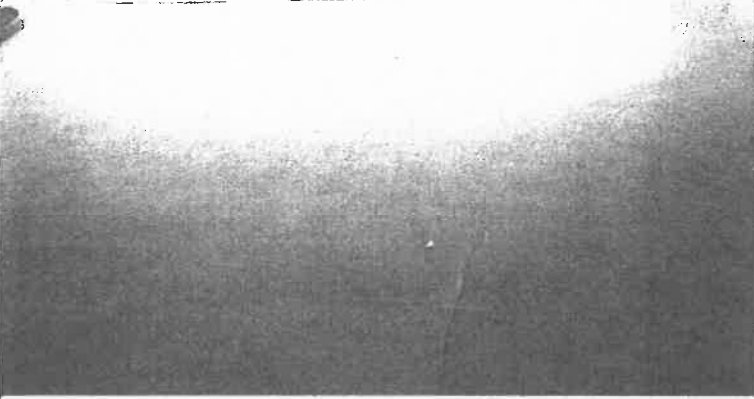
関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(24)	室内に面する部分の仕上の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-52 教室棟③-2 3階 英語室 天井漏水跡	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(24)	室内に面する部分の仕上の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-53 教室棟③-2 3階 廊下 天井漏水跡	
部位	番号	調査項目	調査結果
	4(24)	室内に面する部分の仕上の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-54 教室棟④ 3階 廊下 天井漏水跡	

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(16)	室内に面する部分の仕上の維持保全の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-55 教室棟④ 3階 廊下 壁塗装剥がれ
	4(24)	室内に面する部分の仕上の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-56 教室棟④ 3階 廊下 天井漏水跡
	4(23) (24)	室内に面する部分の仕上の維持保全の状況	☒ 要是正 ☐ その他
			特記事項 写真-57 教室棟③-2 P.H. 階 階段 天井モルタル欠損

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	4(19)	RC造及びSRC造の床躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		写真-58	
		教室棟③-2	
		P.H. 階	
		階段	
		床クラック	
部位	番号	調査項目	調査結果
			☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
部位	番号	調査項目	調査結果
			☐ 要是正 ☐ その他
		特記事項	